



ULTRAZVUKOVÉ HLADINOMĚRY ULM-70

platí pro verzi firmwaru 2.0

Před prvním použitím hladinoměru si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.

OBSAH

| | |
|---|----|
| 1. Princip měření | 3 |
| 2. Oblasti použití | 3 |
| 3. Varianty snímačů | 3 |
| 4. Rozměrové nákresy | 4 |
| 5. Postup uvedení do provozu | 4 |
| 6. Montáž hladinoměru | 5 |
| 7. Elektrické připojení | 8 |
| 8. Příklady zapojení ULM-70 | 10 |
| 8.1. Schéma zapojení hladinoměru s proudovým výstupem a jednotek PDU | 10 |
| 8.2. Schéma zapojení hladinoměru s proudovým výstupem a jednotek PDU v provedení do nevýbušných prostor | 11 |
| 8.3. Schéma zapojení hladinoměru s proudovým výstupem a jednotky MGU | 13 |
| 8.4. Schéma zapojení hladinoměru s Modbus / RS485 a jednotky MGU | 13 |
| 8.5. Schéma zapojení hladinoměru s Modbus / RS485 a jednotky FCU | 13 |
| 9. Ovládací prvky | 14 |
| 10. Signalizace stavů | 14 |
| 11. Nastavení hladinoměru | 15 |
| 11.1. Základní nastavení | 15 |
| 11.2. Servisní nastavení | 18 |
| 11.3. Doplnkové funkce | 20 |
| 12. Komunikace HART® | 22 |
| 13. Komunikace Modbus® | 23 |
| 14. Způsob značení | 23 |
| 15. Příslušenství | 23 |
| 16. Ochrana, bezpečnost, kompatibilita a nevýbušnost | 24 |
| 17. Používání, obsluha a údržba | 24 |
| 18. Značení štítků | 25 |
| 19. Struktura menu | 27 |
| 20. Technické parametry | 28 |
| 21. Balení, doprava a skladování | 30 |

BEZPEČNOST



Veškeré operace popsané v tomto návodu k obsluze, musí být provedeny pouze zaškoleným pracovníkem, nebo pověřenou osobou. Záruční a pozáruční opravy musí být prováděny výhradně u výrobce.

Nesprávné použití, montáž nebo nastavení hladinoměru může vést k haváriím v aplikaci (přeplnění nádrže nebo poškození systémových komponent).

Výrobce není odpovědný za nesprávné použití, pracovní ztráty vzniklé buď přímým nebo nepřímým poškozením a výdaje vzniklé při instalaci nebo použití hladinoměru.

1. PRINCIP MĚŘENÍ

Ultrazvukové hladinoměry ULM® jsou kompaktní měřicí zařízení skládající se ze dvou hlavních částí – vlastního hladinoměru (těla s měřicí elektronikou) a zobrazovacího modulu (displeje). Hladinoměr vysílá pomocí elektroakustického měniče řadu ultrazvukových impulsů, které se šíří směrem k hladině. Odražená akustická vlna je zpětně měničem přijata a následně zpracována v měřicím modulu. Zde blok inteligentního vyhodnocení provede odfiltrování rušivých signálů, porovnání vyčištěného přijatého signálu s mapou falešných odrazů (např. od míchadel, žebříků, výztuh apod.) a následný výběr žádoucího odrazu (echa). Na základě doby šíření jednotlivých pulsů k hladině a zpět a na základě měřené teploty v nádrži je vypočtena aktuální vzdálenost k povrchu hladiny. Dle výšky hladiny je pak nastaven výstup hladinoměru proudový 4 .. 20 mA s komunikací HART nebo průmyslová linka RS-485 s komunikací Modbus RTU a měřený údaj je zobrazen na displeji.


2. OBLASTI POUŽITÍ

Hladinoměry jsou díky bezdotykovému principu snímání vhodné pro kontinuální měření výšky hladiny tekutin, odpadních vod, kalů, sypkých materiálů, suspenzí, lepidel, pryskyřic v nejrůznějších otevřených i uzavřených nádobách, jímkách, kanálech nebo žlabech. Použitelnost pro měření hladiny sypkých materiálů je omezená, dochází ke zkrácení měřicího rozsahu.

3. VARIANTY SNÍMAČŮ

| | |
|-------------------|---|
| ULM-70_-02 | rozsah měření od 0,15m do 2m , celoplastový zářič PVDF, mechanické připojení se šroubením G 1". |
| ULM-70_-06 | rozsah měření od 0,25m do 6m , celoplastový zářič PVDF, mechanické připojení se šroubením G 1 1/2". |
| ULM-70_-10 | rozsah měření od 0,4m do 10m , celoplastový zářič PVDF, mechanické připojení se šroubením G 2 1/4". |
| ULM-70_-20 | rozsah měření od 0,5m do 20m , celoplastový zářič PVDF, mechanické připojení přírubou z hliníkové slitiny. |

4. ROZMĚROVÉ NÁKRESY

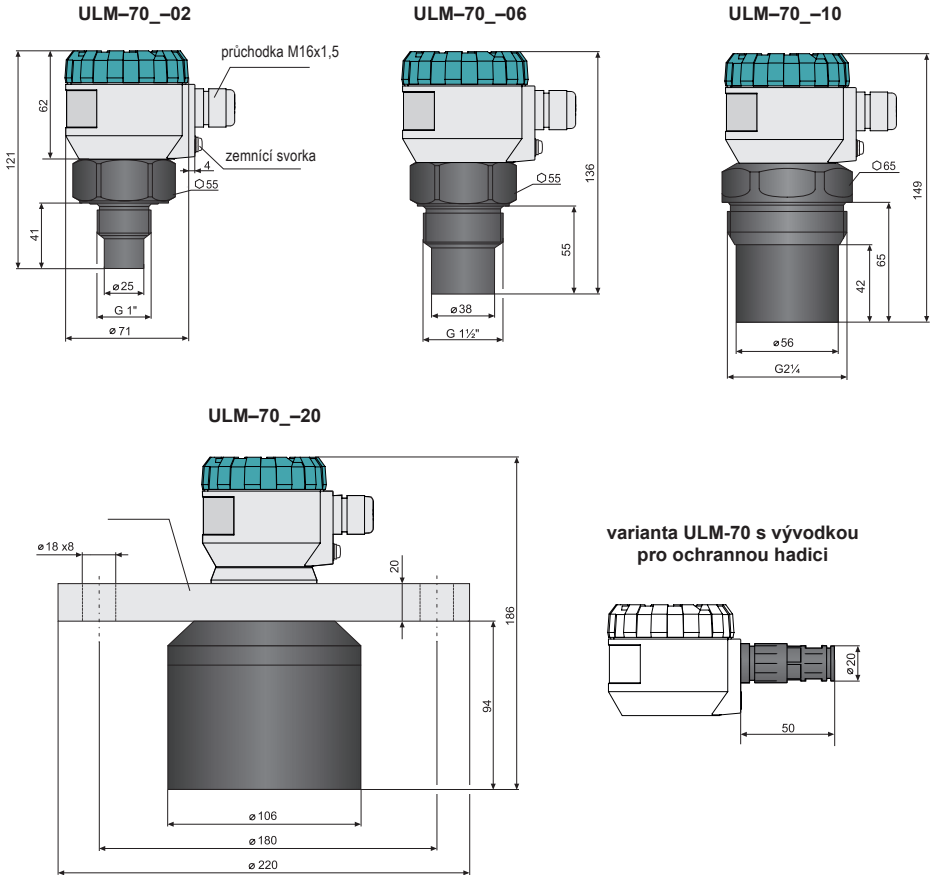


5. POSTUP UVEDENÍ DO PROVOZU

Tento postup má následující tři kroky.

- **MONTÁŽ HLADINOMĚRU**
- **ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ**
- **NASTAVENÍ HLADINOMĚRU**

6. MONTÁŽ HLADINOMĚRU


- Hladinoměr se instaluje ve **svíslé poloze** do horního víka nádrže či zásobníku pomocí návarku, upevňovací matice či příruby tak, aby osa hladinoměru byla kolmo na hladinu měřené kapaliny. Hladinoměr musí být instalován v místech, kde nehrozí **mechanické poškození** čela snímače.
- Minimální **rozměrové parametry** při montáži do víka nebo stropu nádrže jsou uvedeny na obr. 3.
- V případě instalace v **otevřeném kanále** (jímce, žlabu apod.), instalujte hladinoměr na konzolu co nejbližší k očekávané maximální hladině.
- V souvislosti s principem měření nemohou být vyhodnocovány signály odražené v oblasti bezprostředně pod hladinoměrem (viz obr. 2). Tato zóna určuje minimální možnou vzdálenost mezi hladinoměrem a nejvyšší úrovní hladiny. Minimální vzdálenosti k médiu jsou uvedeny v kapitole "Technické parametry".
- Hladinoměr je nutné instalovat tak, aby při maximálním možném naplnění zásobníku **nezasahovala** hladina do mrtvé zóny. Jestliže měřená hladina zasáhne do mrtvé zóny, hladinoměr nebude správně měřit.

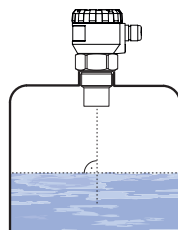


Obr. 1: Správná instalace snímače kolmo na hladinu kapaliny

| | |
|---------------|-------------------------------|
| ULM-70-02; 10 | $d > 1/12 c$ (min. 200 mm) |
| ULM-70-06 | $d > 1/8 c$ (min. 200 mm) |
| ULM-70-20 | $d > 1/10 c$ (min. 200 mm) |

m – mrtvá zóna
(slepá zóna, blokovací vzdálenost)

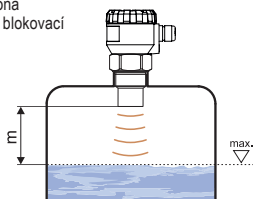

Obr. 2: Mrtvá zóna hladinoměru

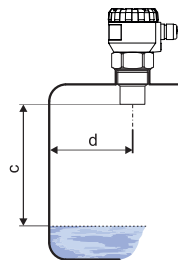



d – vzdálenost od stěny nádrže

c – maximální dosah hladinoměru

Obr. 3: Vzdálenost hladinoměru od stěny nádrže

- Pokud maximální úroveň hladiny v nádrži zasahuje do mrtvé zóny, musí být hladinoměr namontován do vyššího **vstupního hrdla**. Tímto způsobem lze nádrž zaplnit téměř do maximální výšky. Vnitřní povrch hrdla musí být rovný a hladký (bez hran a svarů), vnitřní okraj v místě, kde ultrazvuková vlna opouští trubku, by měl být zaoblený. Průměr hrdla volit co největší, ale výška hrdla by měla být co nejmenší (viz. obr. 4).


a – výška hrdla od hrany zářiče
b – šířka hrdla
m – mrtvá zóna
(slepá zóna, blokovací vzdálenost)

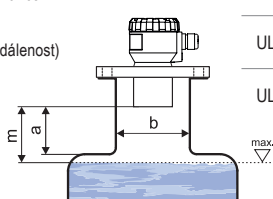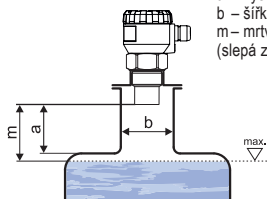


Obr. 4: Instalace hladinoměru ve vstupním hrdle

| | |
|---------------|------------------------------------|
| ULM-70-02; 06 | $a < 3b$ $b > 100 \text{ mm}$ |
| ULM-70-10 | $a < 1,5b$ $b > 100 \text{ mm}$ |
| ULM-70-20 | $a < 1,5b$ $b > 150 \text{ mm}$ |

- Pokud je vyzařovaný akustický signál hladinoměru ovlivňován **blízkými předměty** (nerovností na stěnách nádrže, různé příčky, míchadla apod.), je nutné vytvořit mapu falešných odrazů aktivací režimu „UČENÍ“ (str. 17). V případě instalovaných míchadel je nutné uvést míchadla do polohy pod hladinoměrem (nasměrovat lopatku míchadla do svazku ultrazvukového signálu) viz obr. 5 a 6.


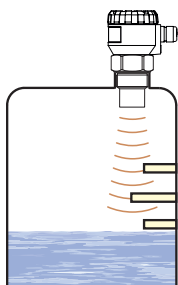


Obr. 5: Falešné odrazy od překážek v nádrži

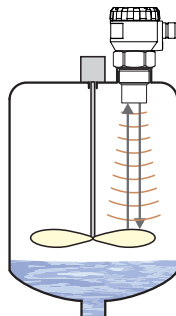


Obr. 6: Falešný odraz od lopatky míchadla

- Nedoporučujeme instalovat hladinoměr v, nebo nad místem **plnění**. Může docházet k ovlivnění měření vtékajícím médiem a nikoliv k měření hladiny materiálu.

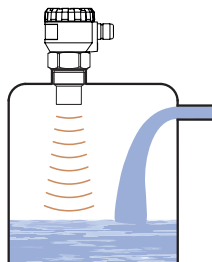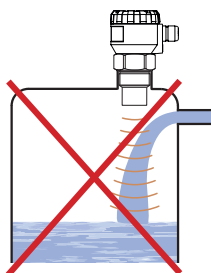


Obr. 7: Instalace hladinoměru mimo dosah plnicího proudění

- Použitelnost pro měření hladiny **sypkých materiálů** je omezená. Vlivem pohlcení akustických vln sypkým médiem dochází ke zkrácení měřicího rozsahu až o 50% dle zrnitosti. Proto doporučujeme volit hladinoměr s větším dosahem, než je maximální rozsah měření média. Dále je vhodné použít směrový trychtýř (viz. obr. 8), který snižuje zkrácení měřicího rozsahu, jelikož lépe koncentruje akustickou energii při zachování stejného vyzařovacího kužele a také zlepšuje citlivost při příjmu odraženého echa. Vhodnost použití hladinoměru pro měření sypkých materiálů doporučujeme konzultovat s výrobcem.

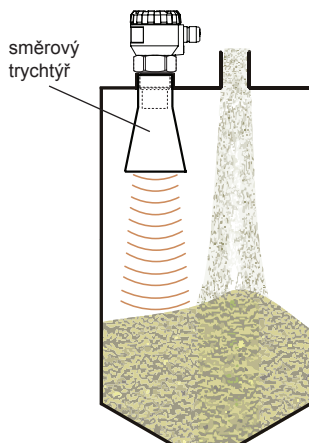


Obr. 8: Instalace hladinoměru v síle nebo zásobníku

- Během plnění, míchání a dalších procesů může vznikat na hladině měřené kapaliny **pěna** (obr. 9). Pěna pohlcuje ultrazvukový signál a může znemožňovat správnou funkci hladinoměru. V takových případech je nutné nastavit „CITLIVOST“ (str. 17) na hodnotu "VYSOKÁ" a hladinoměr předem odzkoušet, případně kontaktovat výrobce. V případě tenké vrstvy pěny lze také využít směrový trychtýř pro zlepšení příjmu odraženého echa.

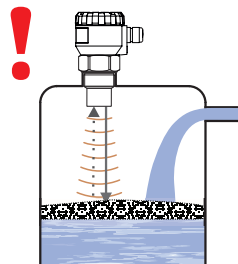


Obr. 9: Pěna na hladině

- Při **mírně zčeřené** nebo **zvlněné hladině** (míchadlem, přítokem kapaliny apod.) může docházet k rozptylu a zeslabení ultrazvukového signálu. To může mít za následek zkrácení měřicího rozsahu, popř. nespolehlivou funkci hladinoměru (obr. 10).

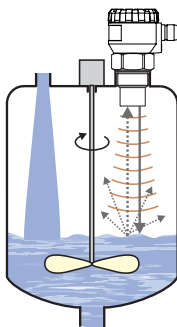


Obr. 10: Mírně zvlněná hladina

- **Vlivem rotujících lopatek míchadla** může docházet k víření hladiny, což může způsobit nesprávný odraz ultrazvukového signálu od hladiny a nespolehlivou funkci hladinoměru (obr. 11). **U zčeřené i rozvířené hladiny lze použitím směrového trychtýře eliminovat rozptyl ultrazvukového signálu.**

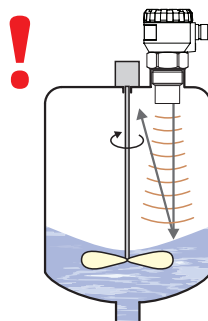

Obr. 11: Silně rozvířená hladina


- Pokud je hladinoměr instalován do úzkých hrdel a do míst s překážkami, nebo v blízkosti nerovných stěn a oblastí plnění, kde dochází ke zkrácení vysílacího signálu, doporučujeme použít vodící trubku (zvukovod). Trubka musí být z jednoho materiálu s hladkým vnitřním povrchem (viz obr 12a, 12b). Minimální průměr trubky musí mít rozměr "b" dle obr. 4. na str. 5. Po instalaci je nutno provést proceduru "UČENÍ". Doporučujeme konstrukci vodící trubky konzultovat s výrobcem.

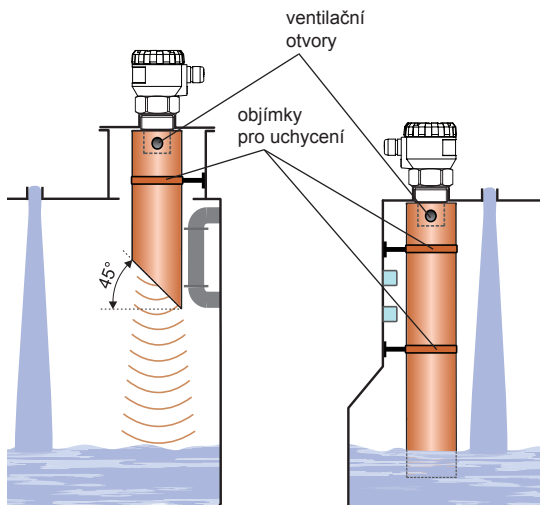


Obr. 12a: Použití zkrácené vodící trubky

Obr. 12b: Použití plně vodící trubky

- Hladinoměř nesmí být instalován v místech přímého **slunečního záření** a musí být chráněn před povětrnostními vlivy. Jestliže je instalace v místech přímého slunečního záření nevyhnutelná, je nutné namontovat nad hladinoměř **stínící kryt** (obr. 13).
- Je vhodné vést kabel pod kabelovou vývodkou (průvšem šikmo dolů). Zamezí se tím případnému **vniknutí vlhkosti**. Déšť a kondenzující voda tak může volně stékat (obr. 14).
- Kabelová průchodka i horní víko musí být kvůli zamezení vniknutí vlhkosti **dostatečně utáhnuty**.

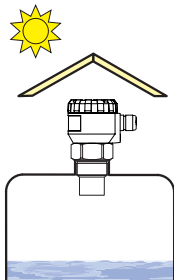

Obr. 13: Stínící kryt proti přímému slunečnímu záření

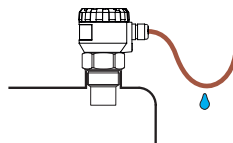

Obr. 14: Zamezení proti vniknutí vlhkosti

7. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Hladinoměř se připojuje k návaznému (vyhodnocovacímu) zařízení vhodným kabelem o největším průměru $6 \div 8$ mm prostřednictvím šroubových svorek umístěných pod zobrazovacím modulem. Doporuč. průřez žil je pro proudovou verzi $2 \times 0,5 \div 0,75$ mm² a pro verzi s komunikací Modbus $2 \times 2 \times 0,25$ mm² (kroucená dvojlinka, stíněná). Kladný pól (+U) se připojí na svorku (+), záporný pól (0V) na svorku (-) a stínění (pouze u stíněných kabelů) se připojí na svorku (\perp). Komunikační vodiče A a B linky RS-485 (u verze „M“ - Modbus) se připojí na svorky A a B.




Elektrické připojení je možno provádět pouze v beznapětovém stavu!


Vzhledem k možnému výskytu elektrostatického náboje na nevodivých částech hladinoměru, je nutno všechny hladinoměry určené do prostorů s nebezpečím výbuchu (typu ULM-70Xi) uzemnit. To provedeme pomocí šroubu umístěného na hlavici hladinoměru pod kabelovou vývodkou.

Postup připojení kabelu k hladinoměru:


1. Odšroubujte horní víčko.
2. Uchopte za horní lem zobrazovací modul a opatrně jej mírným kýváním směrem nahoru vysuňte.
3. Jestliže se nedaří uchopit zobrazovací modul, lze použít malý šroubovák který zasunete po lem a z několika stran jim modul mírně nadzvednout.
4. Uvolněte kabelovou vývodku, kterou protáhnete dovnitř odizolovaný přívodní kabel.
5. Kabel podle schématu uvedeném na obr. 16 nebo 18 připojte do šroubových svorek. Svorky i kabelovou vývodku pevně dotáhněte.
6. Pokud je hladinoměr s komunikací Modbus zapojen jako koncové zařízení na lince RS-485, doporučujeme (aby nedocházelo k odrazům na lince) zapojit zakončovací (terminační) rezistor 120Ω. To se provede přesunutím páčky spínače označeného 120Ω do polohy ON. Na hladinoměrech zapojených na lince RS-485 jako průběžné zařízení se zakončovací rezistory nezapojují (přepínač zůstává vypnut).
7. Vložte zpět zobrazovací modul do hlavice tak, aby se konektor správně připojil.
8. Na závit těla hladinoměru nasuňte silikonové těsnění a pak pevně utáhněte matici horního víka. Kabel připojte k návaznému zařízení.

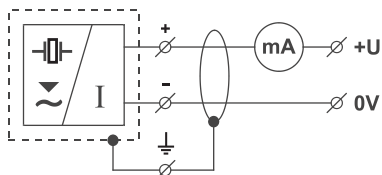


Obr. 16: Schéma připojení hladinoměru s proudovým výstupem ULM-70_--_-I

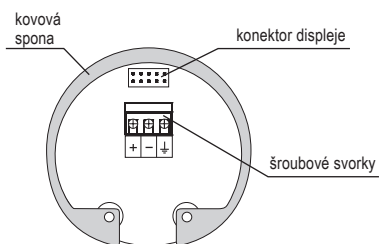

Obr. 17: Vnitřní pohled na šroubové svorky hladinoměru s proudovým výstupem ULM-70_--_-I

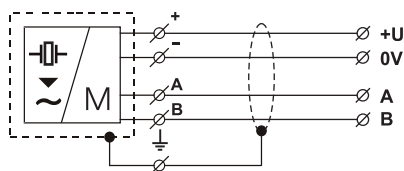

Obr. 18: Schéma připojení hladinoměru s komunikací Modbus ULM-70_--_-M

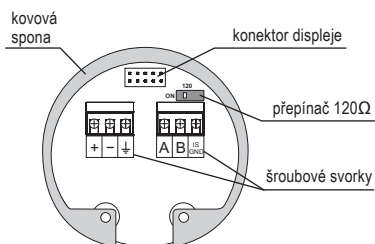

Obr. 19: Vnitřní pohled na šroubové svorky hladinoměru s komunikací Modbus ULM-70_--_-M



Také je třeba v elektrické instalaci navrhnout a provést opatření pro snížení účinků statické elektřiny na bezpečnou úroveň.

Instalaci do prostorů s nebezpečím výbuchu je nutno provádět v souladu s normou ČSN EN 60079-14 (Elektrické zařízení pro výbušnou plynou atmosféru – Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech jiných než důlních) a popř. v souladu s dalšími normami, které se vztahují k danému prostoru.




Zdroj napájecího napětí by měl být přednostně řešen jako stabilizovaný zdroj bezpečného napětí 18 až 36 V DC ($18 \div 30$ VDC u verze Xi), který je součástí návazného vyhodnocovacího nebo zobrazovacího zařízení.

V případě silného okolního elektromagnetického rušení, souběhu přívodního kabelu se silovým vedením, nebo jeho délky větší než 30 m, doporučujeme použití stíněného kabelu.


8. PŘÍKLADY ZAPOJENÍ ULM-70

8.1. SCHÉMA PŘIPOJENÍ HLADINOMĚRU S PROUDOVÝM VÝSTUPEM K JEDNOTCE PDU

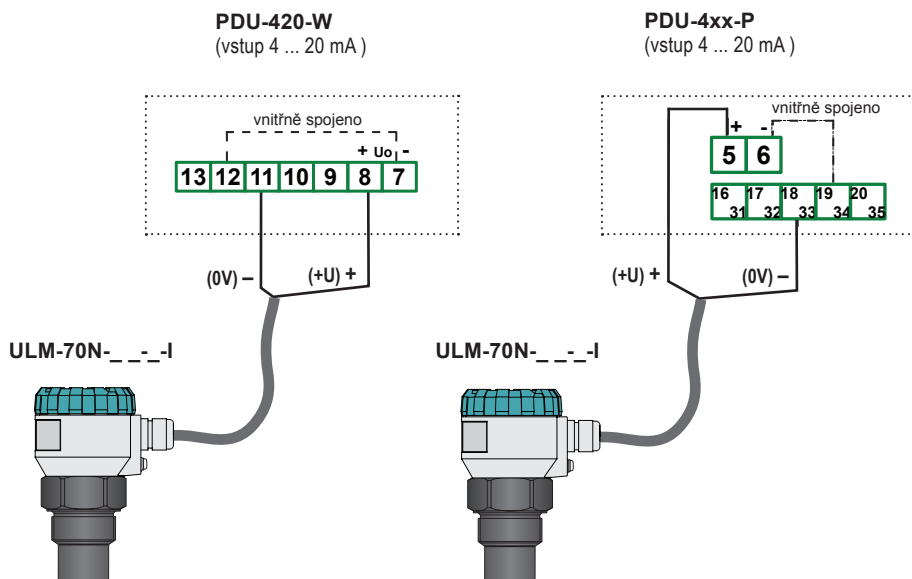


Zapojení PDU-420-W platí pro verzi firmwaru 6.00 nebo vyšší. U starších verzí (až do verze 5.99) se výstup hladinoměru +U připojí na svorku 7 a výstup 0V na svorku 10.

8.2. SCHÉMA PŘIPOJENÍ HLADINOMĚRU S PROUDOVÝM VÝSTUPEM K JEDNOTCE PDU V PROVEDENÍ DO VÝBUŠNÝCH PROSTOR

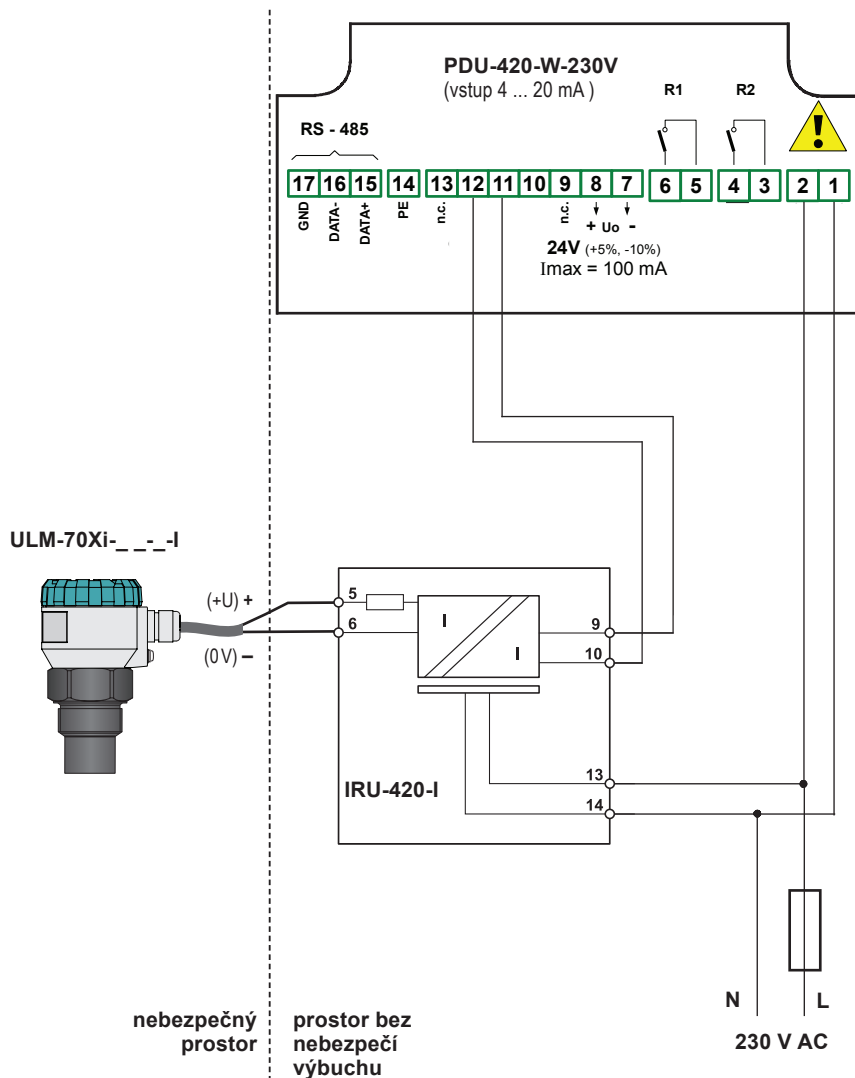


Zapojení PDU-420-W platí pro verzi firmwaru 6.00 nebo vyšší. U starších verzí (až do verze 5.99) se svorka 9 jednotky IRU připojí na svorku 10 jednotky PDU a svorka 10 jednotky IRU se připojí na svorku 11 jednotky PDU.


PDU-4xx-P-230V
(vstup 4 ... 20 mA)

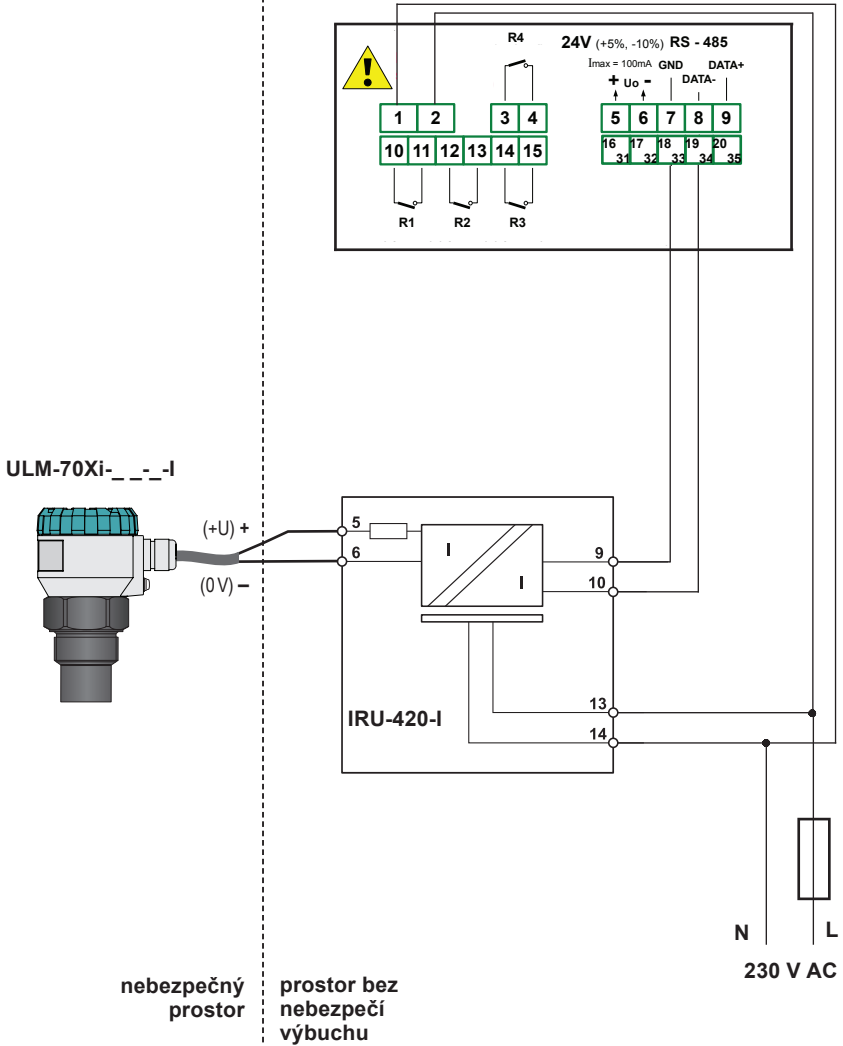


8.3. SCHÉMA ZAPOJENÍ HLADINOMĚRU S PROUDOVÝM VÝSTUPEM A JEDNOTKY MGU

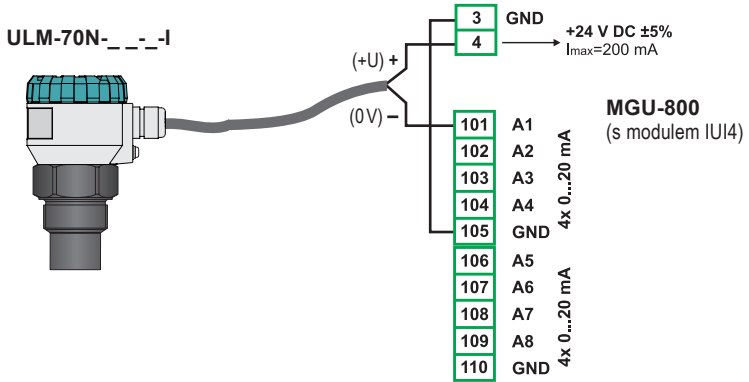


8.4. SCHÉMA ZAPOJENÍ HLADINOMĚRU S MODBUS / RS485 A JEDNOTKY MGU

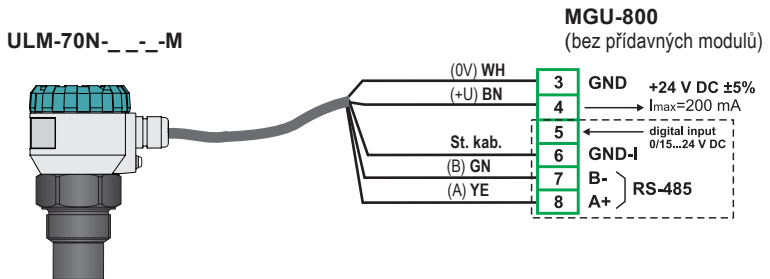

8.5. SCHÉMA ZAPOJENÍ HLADINOMĚRU S MODBUS / RS485 A JEDNOTKY FCU

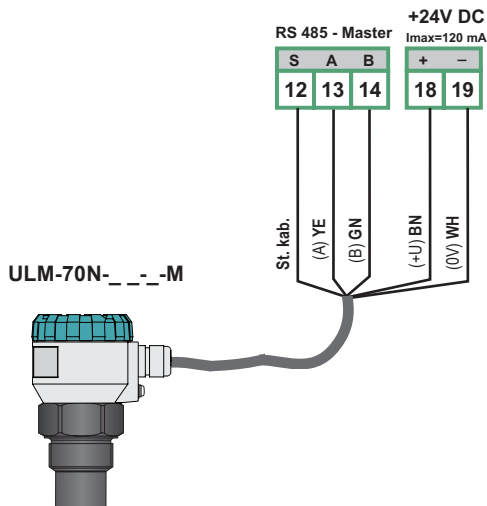

9. OVLÁDACÍ PRVKY

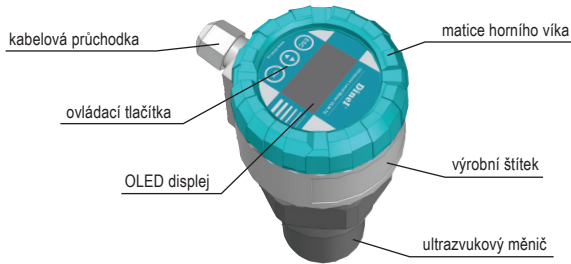

Obr. 20: Popis hlavních částí hladinoměru

tlačítko



- vstup do nastavovacího menu
- potvrzení zvolené položky v menu
- pohyb kurzoru v řádku
- uložení nastavených údajů

tlačítko


- pohyb v menu
- změna hodnot

tlačítko

- zrušení prováděných změn
- posun o úroveň výše

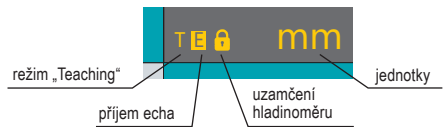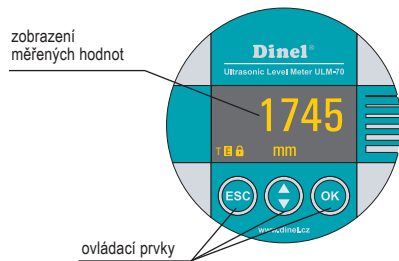

10. SIGNALIZACE STAVŮ

| displej | funkce |
|--|---|
| „BEZ ECHA“ | přerušovaně svítí – hladinoměr není po delší dobu schopen přijímat echo. Nesprávná instalace hladinoměru |
| „MRTVÁ ZÓNA“ | přerušovaně svítí – měřená hladina se nachází v "mrtvé zóně" hladinoměru nebo je znečištěn ultrazvukový měnič. |
| „BEZ HESLA“ | zobrazí se v položce „MENU“ – hladinoměr je uzamknutý heslem proti neoprávněnému nastavení. Zadat správné heslo |
| symbol „T“ ¹⁾ | trvale svítí – aktivace režimu „UČENÍ“. |
| symbol „E“ ¹⁾ | přerušovaně svítí – správný příjem echa (odraženého signálu) od měřené hladiny. |
| symbol  ¹⁾ | trvale svítí – hladinoměr je uzamčen proti neoprávněnému nastavení pomocí hesla. Je nutné zadat správné heslo pro odemčení.. |

¹⁾ symbol se zobrazuje v levém dolním rohu displeje

11. NASTAVENÍ HLADINOMĚRU

Hladinoměr se ovládá pomocí **3 tlačítek** umístěných na odnímatelném zobrazovacím modulu DM-70 (viz kapitola Ovládací prvky str. 14).

Uložení hodnot je v dolní části displeje indikováno nápisem „ULOŽENO“ (viz obr.). Hodnoty které nebyly potvrzeny tlačítkem **OK** **nebudou uloženy!** Po 5 min. nečinnosti hladinoměr automaticky přechází zpět do měřicího režimu. Jestliže je aktivní heslo, hladinoměr se navíc uzamkne. Po uzamčení nelze provádět **žádné** změny v nastavení! Při pokusu o editaci se na displeji zobrazí nápis „HESLO NENÍ ZADÁNO“. Postup odemknutí je uveden na str. 21.

Po připojení napájecího napětí se na displeji hladinoměru zobrazí logo výrobce a text „Startuji,“ (cca. 15 s). Poté hladinoměr přechází do měřicího režimu a na displeji se zobrazí aktuální změřená hodnota.



11.1. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

Po prvním spuštění hladinoměru je nutné provést základní konfiguraci (nastavení rozsahu měření, volba jednotek a případného tlumení). Nastavení jsou přístupná v základním menu po stisknutí tlačítka **OK** pod položkou „ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ“.



MIN HLADINA a MAX HLADINA

Zde lze libovolně definovat **minimální/maximální vzdálenost hladiny od čela hladinoměru** (položka „HLADINA“ pro proudy 4 mA / 20 mA), ke které lze následně přiřadit hodnotu na displeji v položce „DISPLEJ“. Nastavení jednotek se provádí v menu „JEDNOTKY“.



AKTUÁLNĚ: aktuální naměřená vzdálenost k hladině

VÝSTUP: proud 4 mA / 20 mA

HLADINA: definování min/max vzdálenosti hladinoměru od hladiny

DISPLEJ: zobrazení hodnoty na displeji

Jestliže se v dolní části displeje objeví při zadávání hodnot nápis „MIMO ROZSAH“, je zadaná hodnota u položky „HLADINA“ mimo měřicí rozsah hladinoměru. V případě nápisu „MALÉ ROZPĚTÍ“ je nutné zadat větší rozpětí Min/Max hodnoty. Bližší informace viz kap. "Technické parametry". Poloha desetinné tečky je u položky „HLADINA“ pevně nastavená (dle zvolených jednotek), u položky „DISPLEJ“ je nastavitelná libovolně.

1. Stiskem tlačítka **OK** se vstoupí do menu, stejným tlačítkem se zvolí položka „ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ“. Následně se vybere pomocí tlačítek **↕** a **OK** položka „MIN HLADINA“ nebo „MAX HLADINA“.
2. Nyní je zobrazena položka „MIN HLADINA“ („MAX HLADINA“). Pomocí tlačítek **OK** a **↕** se provede nastavení vzdálenosti pro definovaný proud „HLADINA“ a zobrazení hodnoty na displeji „DISPLEJ“.
3. Po ukončení nastavení se tlačítkem **OK** údaje uloží. Postupnými stisky tlačítka **ESC** se opustí menu a hladinoměr se vrátí zpět do měřicího režimu.

JEDNOTKY

Hladinoměr může zobrazovat a přepočítávat velké množství různých **fyzikálních veličin**. Nastavení se provádí v menu „JEDNOTKY“.



- HLADINA: nastavení jednotek měřené veličiny (mm, cm, m, in, ft)
- DISPLEJ: zobrazovaná jednotka na displeji (% , mm, cm, m, in, ft, l, hl, m³, gal, bbl, mA)
- TEPLOTA: volba jednotky pro měření teploty (°C, °F)

1. Stiskem tlačítka **OK** se vstoupí do menu, stejným tlačítkem se zvolí položka „ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ“. Následně se vybere pomocí tlačítek **↕** a **OK** položka „JEDNOTKY“.
2. Nyní je zobrazena položka „JEDNOTKY“. Pomocí tlačítek **OK** a **↕** se provede nastavení jednotlivých položek.
3. Po ukončení nastavení se tlačítkem **OK** údaje uloží. Postupnými stisky tlačítka **ESC** se opustí menu a hladinoměr se vrátí zpět do měřicího režimu.

TLUMENÍ

Nastavení **rychlosti odezvy** měření. Funkce je vhodné použít pro potlačení výkyvů zobrazení při rychlých nebo skokových změnách stavu hladiny (rozvířená hladina). Následná doba reakce bude závislá na exponenciálním průběhu. Tlumení s definovaným zpožděním v sekundách značí dobu, kdy exponenciální průběh dosáhne 2/3 své maximální hodnoty.



Dobu tlumení lze nastavit v intervalu 0 až 99 s.

1. Stiskem tlačítka **OK** se vstoupí do menu, stejným tlačítkem se zvolí položka „ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ“. Následně se vybere pomocí tlačítek **↕** a **OK** položka „TLUMENÍ“.
2. Nyní je zobrazena položka „TLUMENÍ“. Pomocí tlačítek **OK** a **↕** se provede nastavení tlumení.
3. Po ukončení nastavení se tlačítkem **OK** údaje uloží. Postupnými stisky tlačítka **ESC** se opustí menu a hladinoměr se vrátí zpět do měřicího režimu.

 
CITLIVOST

Nastavením se ve třech krocích definuje citlivost hladinoměru.

„NÍZKÁ“ – snížená citlivost v případě okolního rušení ovlivňující měření.

„STŘEDNÍ“ – střední citlivost (vhodné pro většinu aplikací)

„VYSOKÁ“ – zvýšená citlivost pro média částečně pohlcující ultrazvukový signál (sytké materiály, pěna).




Citlivost lze nastavit ve třech stupních:
NÍZKÁ – STŘEDNÍ – VYSOKÁ.

UČENÍ

Režim slouží pro potlačení **falešných odrazů** vznikajících odrazem ultrazvukového signálu od nerovností na stěnách nádrže, různých přiček, michadel nebo jiných překážek. Snímač po spuštění tohoto režimu detekuje falešné odrazy a uloží je do paměti. Poté tyto falešné odrazy **nebudou ovlivňovat** následné měření (jsou vymaskovány).

 Před spuštěním režimu je nutné co nejvíce vypustit nádrž (nejlépe úplně).



Pokud se v nádrži nenacházejí žádné zmiňované překážky, není nutné tento režim spouštět.

1. Stiskem tlačítka **OK** se vstupí do menu, stejným tlačítkem se zvolí položka „ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ“. Následně se vybere pomocí tlačítek **↕** a **OK** položka „UČENÍ“.
2. Nyní je zobrazena položka „UČENÍ“. Stiskem tlačítka **OK** se zadá hodnota „VZDÁLENOST K HLADINĚ“ (vzdálenost k hladině) – předpokládaná vzdálenost čela snímače od hladiny média. Pokud není vzdálenost hladiny přesně známa, zadáme hodnotu raději menší (v tolerančním poli dle obr. 21).
3. Po zadání hodnoty „VZDÁLENOST K HLADINĚ“ se tlačítkem **OK** spustí režim „UČENÍ“ (mapování falešných odrazů). V průběhu mapování se na displeji zobrazuje blikající nápis „PROBÍHÁ“.
4. Režim je kompletně ukončen po zobrazení nápisu „HOTOVO“. Poté je možné opětovným stiskem tlačítka **ESC** režim a menu opustit.



Automatické ukončení režimu „UČENÍ“ proběhne po cca 1000 měřeních.




Jestliže se v průběhu skenování nádrže objeví v dolní části displeje dialog „PRO UKONČENÍ STLAČ OK“ (viz obr), hladinoměr již nenalezl žádné další překážky a režim „UČENÍ“ může být ukončen. Pokud nebude režim ukončen, hladinoměr bude připravený na další možný výskyt překážek (např. lopatky pohybujícího se michadla). Jakmile zaregistruje další překážku, dialog zmizí a proběhne její vymaskování. Tento proces se může opakovat až do 1000 měření. Poté se režim „UČENÍ“ automaticky ukončí.



V případě instalovaných míchadel je nutné uvést míchadla do polohy pod hladinoměrem (nasměrovat lopatku míchadla do svazku ultrazvukového signálu).

Pozn.: Vyskytnou-li se **významné překážky** v horní polovině nádrže, může docházet zejména v uzavřených nádržích k **vícenásobným falešným odrazům**. V takových případech je nutné vypustit hladinu v nádrži co nejnižší aby tyto případné vícenásobné falešné odrazy byly správně vymaskovány.

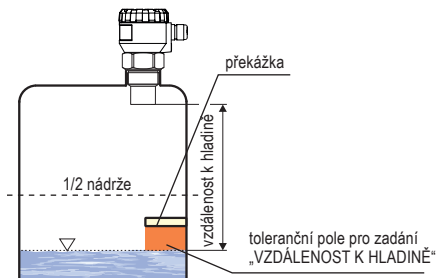

Obr. 21: Úroveň hladiny pro zadání hodnoty „Set level distance“

11.2. SERVISNÍ NASTAVENÍ

V servisním nastavení lze nastavit kompenzaci rozdílů teplot, nastavit chování při chybových stavech nebo komunikaci HART®. Je zde také možné uvést snímač do výchozího stavu nebo provést jeho reset. Nastavení jsou přístupná v základním menu pod položkou „SERVIS“.



TEPLOTA MÉDIA

Hladinoměr obsahuje **automatickou teplotní kompenzaci**. Pokud je například v nádrži rozdíl 10°C mezi teplotou měřené látky (médium) a teplotou v místě instalace hladinoměru (viz režim „DIAGNOSTIKA“ str. 20), snižuje se přesnost měření o cca 1% z nastaveného rozsahu. Pokud se tato funkce aktivuje lze tento rozdíl teplot kompenzovat.



 
..... Zónová teplotní kompenzace neaktivní – na displeji je zobrazen nápis „NE“.

..... Volba jednotek (°C nebo °F) se provádí v menu „JEDNOTKY“

Při spuštění režimu **zónové teplotní kompenzace** je nutno zadat teplotu na hladině měřené médium. Hladinoměr pak provede výpočet průměrné hodnoty z teploty média a teploty v místě instalace hladinoměru. S touto průměrnou teplotou počítá při stanovení rychlosti šíření akustických vln a při stanovení polohy hladiny.

CHYBOVÝ MÓD

Určuje hodnotu proudu na výstupu hladinoměru v případech, kdy se hladina měřené látky nachází v mrtvé zóně („MRTVÁ ZÓNA“) nebo mimo měřicí rozsah při ztrátě echa („BEZ ECHA“).



..... BEZ ECHA: proud při ztrátě echa

..... MRTVÁ ZÓNA: proud v mrtvé zóně

..... Hodnoty lze nastavit ve třech krocích: 3,75 mA – 22 mA – BEZ ZMĚNY (poslední měř. údaj).

HART

Tato položka je součástí menu hladinoměru s proudovým výstupem ULM-70_--_-.I. Nastavení protokolu HART® (point to point, multidrop) a adresy pro režim multidrop. V režimu multidrop lze na jeden dvou vodičový kabel připojit až 15 zařízení.



V případě adresy „00“ je aktivován režim *point to point*. Rozsah „01“ až „15“ je vyhrazen pro adresy v režimu *multidrop* (proud je fixován na hodnotu 4 mA).

MODBUS

Tato položka je součástí menu hladinoměru s výstupem Modbus ULM-70_--_-.M. Lze provést nastavení Modbus adresy hladinoměru, přenosové rychlosti a nastavení parity.



ADRESA: 1 až 247 (default 1)
RYCHLOST: 4800, 9600, 19200
(default 9600)
FORMÁT: 8N1, 8O1, 8E1, 8N2 (default 8N1)

FORMÁT: — počet stop bitů: 1
parita: N – bez parity 2
O – lichá parita
E – sudá parita
data: 8 – počet bitů

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Načtení **výchozích hodnot** hladinoměru od výrobce. Načtení se provede stiskem tlačítka **OK**. Tabulka výchozích nastavení je uvedena na str. 29.



Po stisku tlačítka **OK** se na krátkou dobu zobrazí nápis „PROBÍHÁ“. Po načtení výchozích hodnot se na displeji hladinoměru zobrazí nápis „HOTOVO“ a text „Pro návrat stlač Esc“.



RESET

Provede **kompletní restart** hladinoměru. Stejný účinek má i krátkodobé přerušením napájecího napětí. Reset se aktivuje tlačítkem **OK**.



V průběhu restartu se na displeji zobrazuje nápis „PROBÍHÁ“. Poté se hladinoměr automaticky vypne a znovu spustí.

11.3. DOPLŇKOVÉ FUNKCE

Mezi doplňkovými funkcemi se nachází režimy pro zobrazení teploty v nádrži, kopírování nastavení, nebo zjištění aktuálního protékajícího proudu ve smyčce. Dále pak zamknutí úprav pomocí hesla a informace o verzi hladinoměru (modulu displeje). Všechny tyto funkce jsou přístupné z hlavního menu.

DIAGNOSTIKA

Zde se nacházejí položky VZDÁLENOST K HLADINĚ, TEPLOTA a PROUD. Při vstupu do položky VZDÁLENOST K HLADINĚ se zobrazí aktuální hodnota vzdálenosti k hladině měřeného média. V položce TEPLOTA se nachází informace o aktuální teplotě uvnitř nádrže. V položce PROUD se nachází informace o aktuální hodnotě proudu protékající smyčkou.



Teplota je měřena uvnitř nádrže v místě instalace hladinoměru.

Pokud je teplota měřeného média výrazně odlišná, doporučujeme kvůli přesnosti měření provést teplotní kompenzaci „TEPLOTA MÉDIA“. Zobrazená teplota je v tomto případě průměrem zadané teploty v „TEPLOTA MÉDIA“ a aktuální teploty změřené snímačem.

KLONUJ NASTAVENÍ

Tento režim je určený pro **kopírování konfigurace** hladinoměru (těla) ULM-70 do zobrazovacího modulu (displeje) DM-70 a zpět. Zobrazovací modul lze poté z těla hladinoměru vyjmout a jeho nastavení **přenést** do těla dalšího hladinoměru.

Režim „KLONUJ NASTAVENÍ“ přenese všechny údaje mimo nastavení režimu „UČENÍ“ a konfigurace protokolu HART®.



1. Stiskem tlačítka **OK** se vstoupí do menu a zvolí se položka „KLONUJ NASTAVENÍ“. Kopírování nastavení z těla hladinoměru do zobrazovacího modulu se provede pomocí položky „SENSOR → MODUL DISPLEJE“. Pro přenesení nastavení ze zobrazovacího modulu do jiného hladinoměru se zvolí položka „MODUL DISPLEJE → SENSOR“.
2. Tlačítkem **OK** se vybraný režim spustí, během přenosu se na displeji zobrazí „NYNÍ KLONUJ“.
3. Po dokončení procesu se uprostřed displeje zobrazí text „HOTOVO“. Poté je možné opětovným stiskem tlačítka **ESC** režim a menu opustit.

KLONUJ NASTAVENÍ

IVAROVÁNÍ
KLONOVÁNÍ NENÍ MOŽNÉ
ŠPATNÝ TYP SENSORU
PRO NÁVRAT STLAČ **ESC**

Nekompatibilní typ hladinoměru. Přenos nastavení lze realizovat **pouze** u hladinoměru **stejného typu** (např. ULM-70-02 → ULM-70-02, ULM-70-10 → ULM-70-10) a od **verze firmwaru 2.0** a výše.

KLONUJ NASTAVENÍ

IVAROVÁNÍ
KLONOVÁNÍ NENÍ MOŽNÉ
DATA NEJSOU K DISPOZICI
PRO NÁVRAT STLAČ **ESC**

V zobrazovacím modulu DM-70 **nejsou uložena data s nastavením.** Přenos nelze uskutečnit. Je nutné opakovat postup kopírování nastavení v režimu „KLONUJ NASTAVENÍ“.

HESLO

Zde lze uzamknout hladinoměr proti neoprávněné editaci údajů. Po aktivaci hesla je možné údaje číst, nelze je ale upravovat. V případě pokusu o editaci se na displeji zobrazí text „HESLO NENÍ ZADÁNO“.

Heslo může mít libovolnou 5-ti místnou číselnou kombinaci. Kombinace čísel 00000 je vyhrazena pro **deaktivaci hesla**.

UČENÍ:
VZDÁLENOST K HLADINĚ:
06000 mm
START
HESLO NENÍ ZADÁNO

1. Pomocí tlačítek **OK** a **↕** v menu „HESLO“ se vybere režim pro zadávání hesla „ZADEJ“ nebo změny hesla „ZMĚNA“ (při aktivaci jsou oba nápisy zobrazeny inverzně). Opětovným stiskem tlačítka **OK** se výběr potvrdí. Změnu hesla lze provést pouze u odemknutého hladinoměru. V opačném případě se zobrazí nápis „HESLO NENÍ ZADÁNO“.
2. Nyní lze zadávat (editovat) heslo. Aktuální položka pro editaci je zobrazena inverzně. Stiskem tlačítka **OK** se posouvá na další pozici (směr zleva doprava), tlačítko **↕** slouží pro změnu hodnot (0 ... 9).
3. Uložení údajů se provede tlačítkem **OK**.

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
SERVIS
DIAGNOSTIKA
KLONUJ NASTAVENÍ
▶ HESLO
JAZYK
INFORMACE

HESLO
ZADEJ
00000

HESLO
ZMĚNA
00000

Zobrazení stavu po potvrzení údajů:

„ANO“ – správně zadané heslo

„NE“ – špatně zadané heslo

„OK“ – uložení hesla (pouze u "ZMĚNA")

Heslo je po zadání nebo změně automaticky skryté (zobrazí se jako „00000“).

Zadáním číselné kombinace „00000“ v režimu „ZMĚNA“ se heslo deaktivuje.



Hladinoměr s aktivovaným heslem se automaticky uzamkne po 5 minutách nečinnosti nebo po 5 min. od přepnutí do měřicího režimu. Uzamčení hladinoměru je v levém dolním rohu displeje indikováno symbolem „visacího zámku“ **🔒**.



Při ztrátě hesla kontaktujte výrobce.

JAZYK


Nastavení jazyku menu displeje.



Jazyk lze zvolit ze tří možností:
ČESKY – ENGLISH – по русски


INFORMACE

Zde se nachází informace o hladinoměru a zobrazovacím modulu (typ, výrobní číslo – SN a verze firmware – SW).

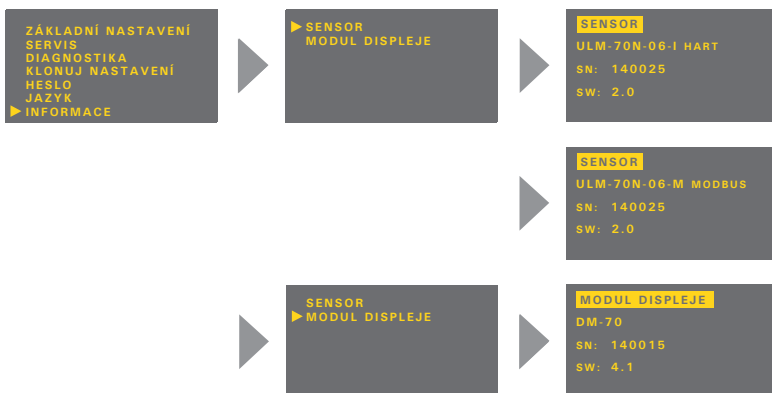

12. PROTOKOL HART®

Univerzální komunikační rozhraní pro komunikaci periferních zařízení s hladinoměrem. Datová komunikace probíhá po stejném vedení jako analogový signál 4 ... 20mA bez narušení jeho funkce. Pro nastavení hladinoměru a sběr naměřených dat je nutné mít k dispozici HART komunikátor, kterým lze přímo komunikovat s hladinoměrem, nebo pomocí něho zprostředkovat komunikaci s periferními zařízeními viz. obr. 22.

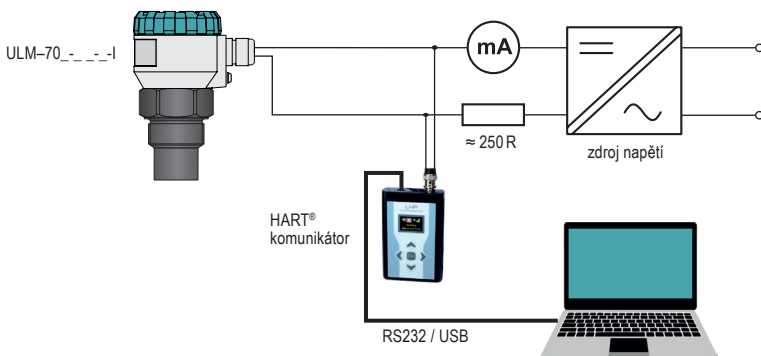


Obr. 22: Připojení periferních zařízení protokolem HART®

13. PROTOKOL MODBUS®

Univerzální komunikační rozhraní pro komunikaci periferních zařízení s hladinoměrem. Datová komunikace probíhá po sériové lince standardu RS-485 s protokolem Modbus RTU.


Seznam příslušných proměnných je uveden v samostatné příloze.

Pro nastavení hladinoměru a sběr naměřených dat lze využít softwarovou aplikaci "Basic SCADA level", která je volně k dispozici na webových stránkách www.dinel.cz. Připojení hladinoměru k perifernímu zařízení lze provést pomocí konvertoru URC-485 viz. obr. 23.

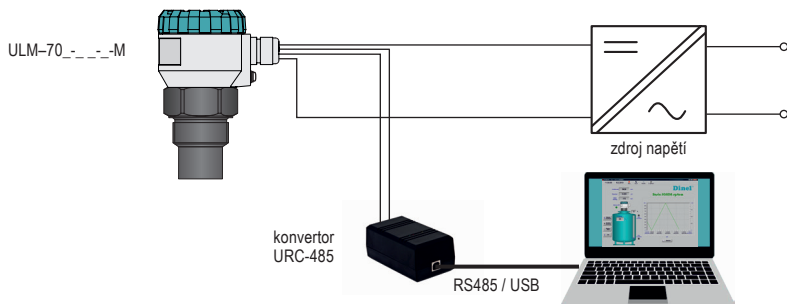

Obr. 23: Připojení periferních zařízení protokolem Modbus®

14. ZPŮSOB ZNAČENÍ

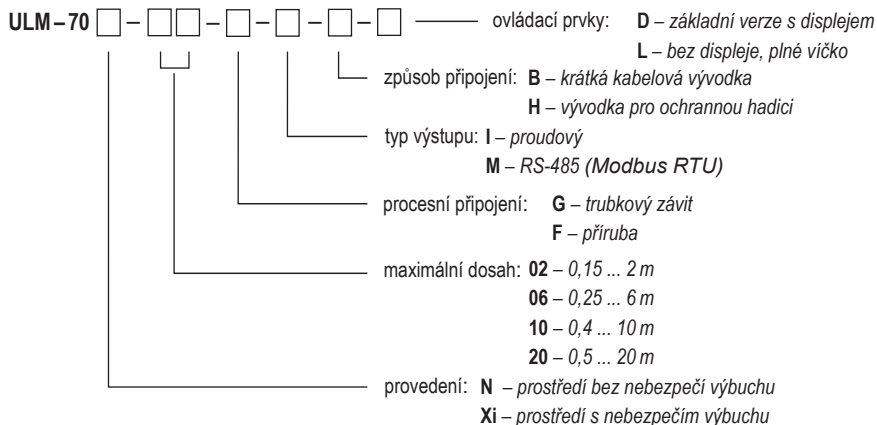

15. PŘÍSLUŠENSTVÍ

standardní – v ceně snímače

- 1x těsnění (pro ULM-70_–02, 06, 10)
- pro verzi Modbus je volně ke stažení program Basic Scada Level

volitelné – za příplatek

- plastové nebo nerezové upevňovací matice G1" a G1½" a G2 ¼
- směrový trychtýř ST-G1 a ST-G1,5
- pro verzi Modbus konvertor URC-485

16. OCHRANA, BEZPEČNOST, KOMPATIBILITA A NEVÝBUŠNOST

Hladinoměr je vybaven ochranou proti přepólování napájecího napětí a ochranou proti proudovému přetížení.

Ochrana před nebezpeč. dotykem je zajištěna malým bezpeč. napětím dle ČSN EN 33 2000-4-41. Elektromagnetická kompatibilita je v souladu s normami ČSN EN 55022/B, ČSN EN 61326/Z1 a ČSN EN 61000-4-2 až 6.

Nevýbušnost typů ULM–70Xi je zajištěna souladem s normami: ČSN EN 60079-0 : 2013; ČSN EN 60079-11 : 2012 a ČSN EN 60079-26 : 2007.

Nevýbušnost je ověřena FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice, protokol č.: FTZÚ 09 ATEX 0277X.

Zvláštní podmínky pro bezpečné použití varianty ULM–70Xi

Zařízení je určeno k připojení k izolačnímu převodníku IRU-420. Při použití jiného schváleného zařízení, jehož výstupní parametry odpovídají výše uvedeným vstupním parametrům je nutné, aby bylo s galvanickým oddělením, anebo v případě použití zařízení bez galvanického oddělení (Zenerových bariér), je nutno provést vyrovnání potenciálů mezi snímačem a místem uzemnění bariér. Při použití v zóně 0 musí přítomná výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s plyny, parami nebo mlhami splňovat: $0,8 \text{ bar} \leq p \leq 1,1 \text{ bar}$. Je nutné provést uzemnění pomocí šroubu umístěného na hlavici hladinoměru.



Zařízení je nutno instalovat tak, aby nemohlo dojít k mechanickému poškození čela snímače.

17. POUŽÍVÁNÍ, OBSLUHA A ÚDRŽBA

Hladinoměr nevyžaduje k provozu žádnou obsluhu. Obsluha technologického celku je za provozu informována o výšce hladiny měřené látky pomocí návazného zobrazovacího zařízení a v místě instalace displejem hladinoměru.

Údržba zařízení spočívá v kontrole neporušenosti hladinoměru a přívodního kabelu. Podle charakteru měřené látky doporučujeme alespoň 1x ročně provést kontrolu čistoty vyzařovací plošky ultrazvukového měniče, popř. provést její očištění. Při zjištění jakýchkoliv viditelných závad je nutné neprodleně kontaktovat výrobce nebo prodejce zařízení.




Na hladinoměru ULM–70 je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo zásahy bez souhlasu výrobce. Eventuální opravy musí být prováděny jen u výrobce nebo jím pověřené servisní organizace.

Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha a údržba hladinoměru ULM–70 musí být prováděny v souladu s tímto návodem a musí být dodržena ustanovení platných norem pro instalaci elektrických zařízení.

Montáž, instalace, uvedení do provozu, obsluha a údržba v prostorech s nebezpečím výbuchu musí být prováděny v souladu s normou ČSN EN 60079-14 (Elektrické zařízení pro výbušnou plynou atmosféru – Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech ji-ných než důlních) a popř. v souladu s dalšími normami, které se vztahují k danému prostoru.

18. ZNAČENÍ ŠTÍTKŮ

Štítky pro zařízení typu ULM-70N-__-__-I-__-__:

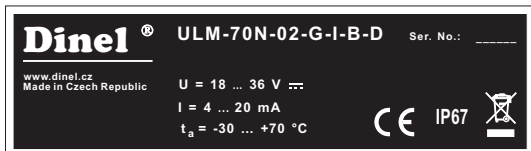

Příklad štítku pro zařízení typu ULM-70N-02-G-B-D

značka výrobce: logo Dinel®

internetová adresa: www.dinel.cz

typ hladinoměru: ULM-70N-__-__-I-__-__

sériové číslo výrobku: Ser. No.: xxxxx – (zleva: rok výroby, pořadové výrobní číslo)

napájecí napětí: U=18...36 V =

rozsah výstupního proudu: I=4 ...20 mA

rozsah pracovních teplot: $t_a = -30 \dots + \dots \text{ °C}$ (viz. Teplotní rozsah dle typu)

krytí: IP67

značka shody: **CE**


značka pro zpětný odběr elektroodpadu:

Teplotní rozsah

dle typu:

| | |
|----|----------------------------------|
| 02 | $t_a = -30 \dots +70 \text{ °C}$ |
| 06 | $t_a = -30 \dots +70 \text{ °C}$ |
| 10 | $t_a = -30 \dots +60 \text{ °C}$ |
| 20 | $t_a = -30 \dots +60 \text{ °C}$ |

Štítky pro zařízení typu ULM-70Xi-__-__-I-__-__:

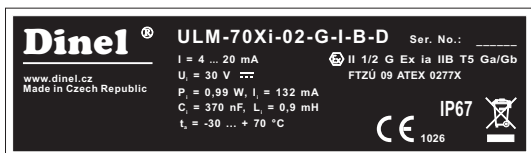

Příklad štítku pro zařízení typu ULM-70Xi-02-G-I-B-D

značka výrobce: logo Dinel®

internetová adresa: www.dinel.cz

typ hladinoměru: ULM-70Xi-__-__-I-__-__

sériové číslo výrobku: Ser. No.: xxxxx – (zleva: rok výroby, pořadové výrobní číslo)

rozsah výstupního proudu: I=4...20 mA

mezní parametry: $U_i = 30 \text{ V}$, $I_i = 132 \text{ mA}$; $P_i = 0,99 \text{ W}$; $C_i = 370 \text{ nF}$; $L_i = 0,9 \text{ mH}$

rozsah pracovních teplot: $t_a = -30 \dots + \dots \text{ °C}$ (viz. Teplotní rozsah dle typu)

značka nevybušného zařízení: , provedení: II_G Ex ia II_T5 _/ (viz. Klasifikace nevybuš. provedení)

číslo certifikátu jiskrové bezpečnosti: FTZÚ 09 ATEX 0277X

krytí: IP67

značka shody: **CE** , číslo autorizované osoby provádějící dozor nad systémem jakosti: 1026

značka pro zpětný odběr elektroodpadu:

Klasifikace nevybušného

provedení dle typu:


| | |
|----|-----------------------------|
| 02 | II 1/2 G Ex ia IIB T5 Ga/Gb |
| 06 | II 1/2 G Ex ia IIB T5 Ga/Gb |
| 10 | II 1/2 G Ex ia IIA T5 Ga/Gb |
| 20 | II 2 G Ex ia IIA T5 Gb |

Teplotní rozsah

dle typu:

| | |
|----|----------------------------------|
| 02 | $t_a = -30 \dots +70 \text{ °C}$ |
| 06 | $t_a = -30 \dots +70 \text{ °C}$ |
| 10 | $t_a = -30 \dots +60 \text{ °C}$ |
| 20 | $t_a = -30 \dots +60 \text{ °C}$ |

Štítky pro zařízení typu ULM-70N-___-M-__-:

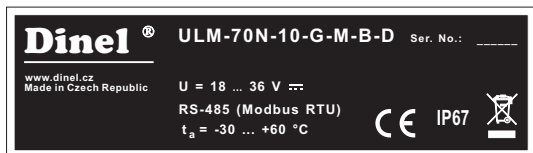

Příklad štítku pro zařízení typu ULM-70N-10-G-M-B-D

značka výrobce: logo Dinel®

internetová adresa: www.dinel.cz

typ hladinoměru: ULM-70N-___-M-__-

sériové číslo výrobku: Ser. No.: xxxxx – (zleva: rok výroby, pořadové výrobní číslo)

napájecí napětí: U = 18 ... 36 V =

datový výstup: RS-485 (Modbus RTU)

rozsah pracovních teplot: $t_a = -30 \dots +60 \text{ °C}$ (viz. Teplotní rozsah dle typu)

krytí: IP67

značka shody: **CE**

značka pro zpětný odběr elektroodpadu:


Teplotní rozsah
dle typu:

| | |
|----|----------------------------------|
| 02 | $t_a = -30 \dots +70 \text{ °C}$ |
| 06 | $t_a = -30 \dots +70 \text{ °C}$ |
| 10 | $t_a = -30 \dots +60 \text{ °C}$ |
| 20 | $t_a = -30 \dots +60 \text{ °C}$ |



Velikost štítků je 70 x 20 mm, zobrazená velikost neodpovídá skutečnosti.

19. STRUKTURA MENU

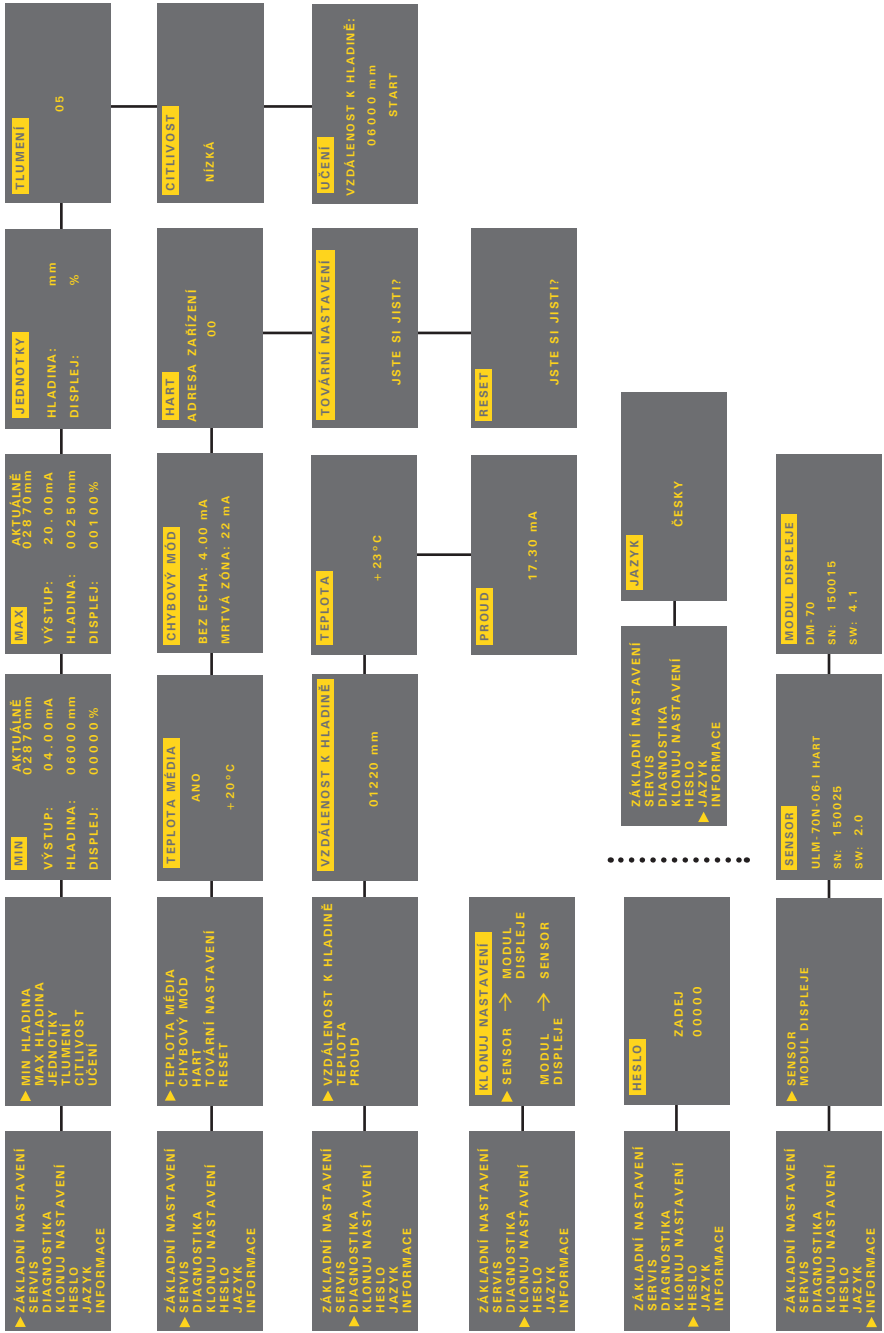

20. TECHNICKÉ PARAMETRY

| ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE – HLADINOMĚŘ | | |
|---|--|--|
| Měřicí rozsah ¹⁾ | ULM-70_-02 ULM-70_-06 ULM-70_-10 ULM-70_-20 | 0,15 ... 2 m 0,25 ... 6 m 0,4 ... 10 m 0,5 ... 20 m |
| Nastavitelné měřicí rozpětí (SPAN) | | min. 200 mm |
| Napájecí napětí | ULM-70N-__ ULM-70Xi-__ | 18 ... 36 V DC 18 ... 30 V DC |
| Výstup | ULM-70_-_-_-I ULM-70_-_-_-M | 4 ... 20 mA (limitní hodnoty 3,9 ... 20,5 mA), HART® linka RS-485 s Modbus RTU |
| Proudový odběr | ULM-70_-_-_-I ULM-70_-_-_-M | 4 ... 20 mA / max. 22 mA max. 20 mA |
| Rozlišení | ULM-70_-02;06 ULM-70_-10 ULM-70_-20 | < 1 mm < 2 mm < 2,5 mm |
| Přesnost (z celkového rozsahu) | | 0,15 % |
| Teplotní chyba | | max. 0,04% / K |
| Pracovní frekvence | ULM-70_-02 ULM-70_-06 ULM-70_-10 ULM-70_-20 | 120 kHz 75 kHz 50 kHz 30 kHz |
| Celkový vyzařovací úhel (-3 dB) | ULM-70_-02; 10 ULM-70_-06 ULM-70_-20 | 10° 14° 12° |
| Rozsah pracovních teplot | ULM-70_-02; 06 ULM-70_-10; 20 | -30 ... +70°C -30 ... +60°C |
| Krátkodobé teplotní namáhání (v místě proces. připojení) | | +90°C / 1 hod. |
| Maximální provozní přetlak (na vyzařovací plošce) | | 0,1 MPa |
| Nastavení citlivosti měření | | 3 stupně (low – medium – high) |
| Tlumení | | 0 ... 99 s |
| Perioda vysílání (dle typu hladinoměru a napájecího napětí) | | 1 ... 4 s |
| Doba prvního měření od náběhu napájení | | cca. 30 s |
| Doplňující tech. údaje pro provedení Xi ²⁾ – mezní parametry | | U _i =30 VDC; I _i =132 mA; P _i =0,99 W; C _i =370 nF; L _i =0,9 mH |
| Signalizace stavů (výpadek echa, hladina v mrtvé zóně ³⁾) | | libovolně nastavitelné v režimech: 3,75 mA, 22 mA, poslední změřená hodnota |
| Procesní připojení | ULM-70_-02 ULM-70_-06 ULM-70_-10 ULM-70_-20 | šroubení se závitem G 1" šroubení se závitem G 1½" šroubení se závitem G 2¼" příruba z Al slitiny |
| Max. zatěžovací odpor proudového výstupu (při U = 24 VDC) | | R _{max} = 270 Ω ⁴⁾ |

¹⁾ Použitelnost pro měření hladiny spýkých materiálů je omezená, dochází ke zkrácení měřicího rozsahu.

²⁾ Povolovaný rozsah tlaků v prostoru zóna 0 (provedení Xi): 80 ... 110 kPa.

³⁾ Mrtvá zóna = slepá zóna = blokovací vzdálenost

⁴⁾ Včetně rezistoru 250Ω při zapojení s HART®.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE – HLADINOMĚŘ

| | | |
|------------------|--|--------------------------------------|
| Krytí | | IP67 |
| Hmotnost snímače | ULM-70_-02 ULM-70_-06 ULM-70_-10 ULM-70_-20 | 0,3 kg 0,4 kg 0,7 kg 3,1 kg |

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE – ZOBRAZOVACÍ MODUL

| | |
|---|-------------------------|
| Typ displeje | maticový OLED |
| Rozlišení | 128 x 64 pixelů |
| Výška číslic / Počet zobrazovaných míst měřené veličiny | 9 mm / 5 míst |
| Barva displeje | žlutá |
| Typ tlačítek | nízkozdvižné membránové |
| Rozsah pracovních teplot | -30 ... +70 °C |
| Hmotnost | 46 g |

KLASIFIKACE PROSTOR (dle ČSN EN 60079-10 a ČSN EN 60079-14)

| | |
|----------------------------|---|
| ULM-70N-__ | základní provedení pro prostory bez nebezpečí výbuchu |
| ULM-70Xi-02 ULM-70Xi-06 | jiskrově bezpečné provedení pro prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých par nebo plynů ⊕ II 1/2G Ex ia IIB T5 Ga/Gb s JBIP ¹⁾ celý hladinoměr zóna 1, čelní část hlavice zóna 0 |
| ULM-70Xi-10 | jiskrově bezpečné provedení pro prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých par nebo plynů ⊕ II 1/2G Ex ia IIA T5 Ga/Gb s JBIP ¹⁾ celý hladinoměr zóna 1, čelní část hlavice zóna 0 |
| ULM-70Xi-20 | jiskrově bezpečné provedení pro prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých par nebo plynů ⊕ II 2G Ex ia IIA T5 Gb s JBIP ¹⁾ celý hladinoměr zóna 1 |

¹⁾Jiskrově bezpečný izolační převodník (např. Dinel IRU-420).

TABULKA VÝCHOZÍCH NASTAVENÍ

| | ULM-70_-02 | ULM-70_-06 | ULM-70_-10 | ULM-70_-20 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| MIN HLADINA ¹⁾ | 2 000 | 6 000 | 10 000 | 20 000 |
| MAX HLADINA ²⁾ | 150 | 250 | 400 | 500 |
| JEDNOTKY | mm; %; °C | mm; %; °C | mm; %; °C | mm; %; °C |
| TLUMENÍ | 2 | 5 | 10 | 10 |
| CITLIVOST | STŘEDNÍ | STŘEDNÍ | STŘEDNÍ | STŘEDNÍ |
| TEPLOTA MÉDIA | NE | NE | NE | NE |
| CHYBOVÝ MÓD – BEZ ECHA | 3,75 mA | 3,75 mA | 3,75 mA | 3,75 mA |
| CHYBOVÝ MÓD – MRTVÁ ZÓNA ³⁾ | 22 mA | 22 mA | 22 mA | 22 mA |
| ADRESA ZAŘÍZENÍ (HART®) | 00 | 00 | 00 | 00 |
| HESLO | bez hesla | bez hesla | bez hesla | bez hesla |

¹⁾Vzdálenost k min. hladině.

²⁾Vzdálenost k max. hladině.

³⁾Mrtvá zóna = slepá zóna = blokovací vzdálenost.

21. BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Zařízení ULM–70 je zabaleno do kartonového obalu a celá zásilka je umístěna do kartonové krabice. V kartonové krabici je použito vhodné výplně k zamezení mechanického poškození při přepravě. Zařízení vyjměte z obalu až před jeho použitím, zabráníte tím možnému poškození.

Přeprava k zákazníkovi je realizována spediční firmou. Po předchozí domluvě je možný i osobní odběr objednaného zboží v sídle firmy. Při převzetí prosím překontrolujte, zda-li je zásilka úplná a odpovídá rozsahu objednávky, popř. zda při přepravě nedošlo k poškození obalu a zařízení. Zařízení zjevně poškozené při přepravě nepoužívejte, ale kontaktujte výrobce za účelem vyřešení situace.

Pokud bude zařízení dále přepravováno, pak pouze zabalené v originálním obalu a chráněné proti otřesům a povětrnostním vlivům.

Zařízení skladujte v originálním obalu v suchých prostorách, krytých před povětrnostními vlivy, s vlhkostí do 85 % bez účinků chemicky aktivních látek. Rozsah skladovacích teplot je -20°C až +60°C.



Hladinoměry (snímače) typových variant ULM –70_–02, 06, 10 jsou opatřeny ochrannými krytkami k zamezení poškození ultrazvukového snímače. Před uvedením do provozu krytku sejměte!

POUŽITÉ SYMBOLY

K zajištění maximální bezpečnosti procesů řízení, jsme definovali následující bezpečnostní a informační pokyny. Každý pokyn je označen odpovídajícím piktogramem.



Výstraha, varování, nebezpečí

Tento symbol informuje o zvláště důležitých pokynech pro instalaci a provoz zařízení nebo nebezpečných situacích, které mohou při instalaci a provozu nastat. Nedbání těchto pokynů může být příčinou poruchy, poškození nebo zničení zařízení nebo způsobit poškození zdraví.



Informace

Tento symbol upozorňuje na zvláště důležité charakteristiky zařízení.



Poznámka

Tento symbol označuje užitečné doplňkové informace.

Dinel[®]

průmyslová elektronika

Dinel, s.r.o.

U Tescomy 249
760 01 Zlín
Česká republika

Tel.: +420 577 002 002
Fax: +420 577 002 007
E-mail: obchod@dinel.cz

www.dinel.cz

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím "Ministerstva průmyslu a obchodu".

Aktuální verzi návodu naleznete na www.dinel.cz
verze: 2/2016



QMS
ISO 9001

